



Объект: «Многофункциональный комплекс
1 очередь» по адресу: г. Москва

Ответственному представителю:
Генподрядной организации

Предписание № 85 от 18.09.2018 г.

Строительным контролем во время обхода произведена проверка качества бетонирования колонн в осях Б /7-16. В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1. Отметка верха колонн в/о Б/15, 16 ниже проектной на 270 и 120 мм соответственно, таким образом в колоннах образовался рабочий шов ниже отметки низа перекрытия. Нарушение требований СП 70.13330.2012, п. 5.3.10, Технологического регламента на возведение монолитных конструкций ООО «Технология», п. 3.1. Рабочие швы в монолитных ж/б колоннах не допускаются.
2. При бетонировании колонн были нарушены технологические требования по укладке и уходу за бетоном, в результате чего по верхней грани колонн, в местах выпусков рабочей арматуры образовались усадочные трещины шириной раскрытия до 1,5 мм. Нарушение требований СП 70.13330.2012 приложения Ц. Согласно СП 70.13330.2012 приложения Ц. на бетонных поверхностях не допускаются: трещины шириной раскрытия, указанной проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм – в помещении).

Необходимо согласовать решения по устранению выявленных дефектов бетонирования с представителем Авторского надзора в срок до 20.09.2018г. Дальнейшие работы по устройству плиты перекрытия в/о А-В/12-17 остановить до устранения вышеуказанных замечаний.

Предписание выдал: Руководитель группы
строительного контроля ООО «Сев.Р.Девелопмент»

_____/ ФИО /
(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Начальник участка ЗАО «_____»»

_____/ ФИО /
(подпись)

Ознакомлен:
Уполномоченный представитель ООО «_____»

_____/ ФИО /
(подпись)



SEVERIN
DEVELOPMENT

Фото-приложение к Предписанию № 85 от 18.09.2013 г.

К пункту 1



Отметка верха колонн в/о Б/15, 16 ниже проектной на 270 и 120 мм соответственно, таким образом в колоннах образовался рабочий шов ниже отметки низа перекрытия.

К пункту 1



Отметка верха колонн в/о Б/15, 16 ниже проектной на 270 и 120 мм соответственно, таким образом в колоннах образовался рабочий шов ниже отметки низа перекрытия.



SEVERIN
DEVELOPMENT

Фото-приложение к Предписанию № 85 от 18.09.2013 г.

К пункту 1



Отметка верха колонн в/о Б/15, 16 ниже проектной на 270 и 120 мм соответственно, таким образом в колоннах образовался рабочий шов ниже отметки низа перекрытия.

К пункту 2



При бетонировании колонн были нарушены технологические требования по укладке и уходу за бетоном, в результате чего по верхней грани колонн, в местах выпусков рабочей арматуры образовались усадочные трещины шириной раскрытия до 1,5 мм.