

Замечания, выявленные ООО «Сев. Р. Девелопмент» в период с 10.07.2012 г. по 31.08.2013 г. по объекту:

«Многофункциональный комплекс общей площадью по адресу: г. Москва,

№ п/п	Замечание	Дата выдачи	Ответственная организация	Представитель ответственной организации	Требуемый срок устранения	Отметка о устранении	Фактическая дата устранения	Представитель ООО "Сев. Р. Девелопмент" выдавший предписание	Представитель ООО "Сев. Р. Девелопмент" снявший предписание	Раздел отчета/Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	9
1	Предписание № 001 от 10.07.2013 г.: 1. При устройстве нагельного крепления откоса котлована вдоль оси Я крепление сетки выполняется металлическими пластинами различных размеров, вместо указанных в рабочей документации металлические листы 150*150*10 мм. Нарушение требований РД 21/12 лист 9.	10.07.13				Устранено	12.07.13	Иншаков И.С.	Иншаков И.С.	
2	Предписание № 002 от 10.07.2013 г.: 1. При производстве сварочных работ при устройстве распорной системы котлована в осях 10-13/Щ-Я не выполняется антикоррозийное покрытие сварных соединений. Нарушение требований п. 6.8.2 СП 70.13330-2012.	10.07.13				Устранено	30.07.13	Иншаков И.С.	Гуркин Е.С.	
3	Предписание № 003 от 10.07.2013 г.: 1. Металлические изделия уложены на землю без подкладок - в грязь. Трубы не зафиксированы для предотвращения случайной перекачки. Нарушение требований п. 6.3. 02-ОК-МК-ППР1	10.07.13				Устранено	11.07.13	Иншаков И.С.	Валеев Т.В.	
4	Предписание № 004 от 10.07.2013 г.: 1. В проекте производства работ 02-ОК-МК-ППР1 отсутствует раздел по сварочным работам. Нарушение требований п. 10.1.2. СП 70.13330.2012.	10.07.13				Не устранено		Иншаков И.С.		

5	Предписание № 005 от 11.07.2013 г.: 1. После окончательной разработки грунта в котловане в/о А-Г/10-20, отклонения дна выемки от проектных значений местами составляют 60-90мм. Нарушение требований СП 45.13330.2012 п.6.1.6, таблица 6.3. Предельные отклонения не должны превышать ± 50мм.	11.07.13				Устранен о	15.07.13	Гуркин Е.С.	Иншаков И.С.	
6	Предписание № 006 от 12.07.2013 г.: 1. Нагельное крепление откосов по оси «Я» выполняется одной захваткой на всю высоту откоса. Нарушение требований РД 21/12 ОК, лист 1; ППР 013-04/2013, графическая часть, лист 6. Нагельное крепление откосов необходимо производить в несколько этапов, участками по h=1500мм.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
7	Предписание № 006 от 12.07.2013 г.: 2. В осях 1-3/Я нагельное крепление откосов отсутствует, несмотря на то, что котлован разработан уже значительно глубже отметки низа крепления откоса (123.30). Нарушение требований РД 21/12 ОК, лист 1, ППР 013-04/2013, графическая часть лист 3. На участках расположения нагельного крепления откосов разработку котлована вести поэтапно, глубиной не более 1,5м с устройством нагельного крепления.	12.07.13				Устранен о	19.07.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	
8	Предписание № 006 от 12.07.2013 г.: 3. Пробные, контрольные и приемочные испытания несущей способности нагелей не проводятся. Нарушение требований СП 45.13330.2012 п.12.9.12, 12.9.13, 12.9.14; ППР 013-04/2013, ПЗ лист 6, графическая часть лист 6.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		

9	Предписание № 007 от 12.07.2013 г.: 1. При устройстве распорной системы в/о 10-13/Щ-Я разработка грунта до промежуточной отметки выполняется без устройства забирки. Нарушение требований РД 21/12 ОК лист 1. Разработку берм вести с параллельным устройством забирки.	12.07.13	ООО «Стройтранс-М»	Небылицын А.А.		Устранено	15.07.13	Гуркин Е.С.	Валеев Т.В.
10	Предписание № 008 от 12.07.2013 г.: 1. На поверхности труб распорной системы (Ø530x8) обнаружены две вмятины на промежутке менее 5м. Нарушение требований РД 21/12ОК, лист 1. Количество вмятин должно быть не более одной на 5м трубы.	12.07.13				Устранено	30.07.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.
11	Предписание № 009 от 12.07.2013 г.: 1. Подрядная организация не производит испытания на растяжение контрольных образцов арматуры (несущих элементов нагелей) для контроля стабильности прочностных характеристик. Нарушение требований ППР 013-04/2013, ПЗ лист 6.	12.07.13				Не устранено		Гуркин Е.С.	
12	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 1. В журнале производства работ, Заместителем директора проекта ЗАО «МР-Групп», 02.07.2013 г. была сделана запись об остановке работ. Работы были возобновлены 04.07.2013 г. Запись об устранении нарушений в журнале и акт об устранении нарушений отсутствуют. Нарушение требований СП 48.13330.2011, п.6.14., п.7.5.	12.07.13				Не устранено		Гуркин Е.С.	

13	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 2. В разделе «Список ИТР занятого выполнением сварочных работ» журнала сварочных работ, не указана дата начала работы персонала на объекте, так же отсутствует отметка о прохождении аттестации. Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
14	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 3. В разделе «Список сварщиков, выполнявших сварочные работы на объекте» журнала сварочных работ отсутствуют отметки о сварке пробных и контрольных образцов. Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
15	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 4. В основном разделе журнала сварочных работ, отсутствуют подписи сварщиков, сваривших соединения. Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
16	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 5. В журнале сварочных работ на последней странице отсутствуют подписи ответственных представителей ООО «Стройтранс-М». Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
17	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 6. В журнале сварочных работ отсутствуют данные о проверке технического состояния сварочного оборудования. Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
18	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 7. В журнале бетонных работ отсутствуют данные о маркировке контрольных образцов, а так же сведения о результатах испытаний контрольных образцов. Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13	ООО «Стройтранс-М»	Небылицын А.А.		Не устранен о		Гуркин Е.С.		

19	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 8. В журнале бетонных работ отсутствуют данные о составах смесей. Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
20	Предписание № 010 от 12.07.2013 г.: 9. В журнале бетонных работ на последней странице отсутствуют подписи ответственных представителей ООО «Стройтранс-М». Нарушение требований СП 70.13330.2012 п.3.5, РД 11-05-2007.	12.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
21	Предписание № 011 от 16.07.2013 г.: 1. Приварка металлического уголка забирки осуществляется с шагом более 1 м, а длина сварного шва менее 100 мм, из-за отступления от проектной документации происходит разрушение забирки с частичным выпиранием грунта. Нарушение РД (Ограждение Котлована) 21/12-ОК лист 7. Согласно РД (Ограждение котлована) 21/12-ОК лист 7 приварка металлического уголка выполняется с шагом 300 мм и длиной шва 100 мм.	16.07.13				Устранен о	23.08.13	Валеев Т.В.	Валеев Т.В.	
22	Предписание № 011 от 16.07.2013 г.: 2. Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов не очищаются от пыли и ржавчины. Нарушение СП 70.13330.2012 п. 10.2.5. Согласно СП 70.13330.2012 п. 10.2.5 кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности на ширину не менее 20 мм должны очищаться от пыли и ржавчины.	16.07.13				Устранен о	23.08.13	Валеев Т.В.	Валеев Т.В.	

23	Предписание № 011 от 16.07.2013 г.: 3. Узлы стыковки двутавров обвязочного пояса выполняются с отступлением от РД 21/12-ОК лист 13. Согласно РД 21/12-ОК катет шва стыковочного элемента должен быть 10 мм, а по факту катет шва выполняется 8мм. Нарушение РД 21/12-ОК лист 13, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012.	16.07.13				Устранено	23.08.13	Валеев Т.В.	Валеев Т.В.	
24	Предписание № 011 от 16.07.2013 г.: 4. Стыковка двутавров обвязочного пояса производится в месте опирания труб распорной системы. Нарушение РД 21/12-ОК лист 13. Согласно РД 21/12-ОК лист 13 стыковка двутавров в узле опирания труб распорной системы не допускается.	16.07.13				Устранено	23.08.13	Валеев Т.В.	Валеев Т.В.	
25	Предписание № 012 от 17.07.2013 г.:1. При производстве работ по монтажу распорной системы был поврежден откос временной дороги, в результате под проезжей частью образовался откос с отрицательным уклоном, что может привести к частичному обрушению насыпи. Нарушение ППР 02-ОК-МК-ППР1, СП 45.13330.2012. Согласно ППР 02-ОК-МК-ППР1 лист 2 графической части откосы временной насыпи должны иметь уклон 1:1,15 и более.	17.07.13				Устранено	18.07.13	Валеев Т.В.	Валеев Т.В.	
26	Предписание № 013 от 17.07.2013 г.:1. У подрядной организации отсутствует Журнал общих работ. Нарушение требований РД 11-05-2007; СП 48.13330.2011.	17.07.13				Устранено	20.07.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	
27	Предписание № 013 от 17.07.2013 г.: 2. У подрядной организации отсутствует Журнал входного контроля и приемки продукции изделий, материалов и конструкций на строительстве. Нарушение требований СП 48.13330.2011 п.7.1.3.	17.07.13	ООО "ТК-Авторейс"	Гигинеишвили С.		Не устранено		Гуркин Е.С.		

28	Предписание № 014 от 17.07.2013 г.: 1. Отсутствуют документы, подтверждающие качество щебня, применяемого при устройстве основания под фундаментную плиту. Нарушение требований СП 48.13330.2011, п.7.1.3, статья 52 Градостроительного кодекса РФ, п.6.	17.07.13				Устранен о	18.07.13	Гуркин Е.С.	Иншаков И.С.	
29	Предписание № 015 от 18.07.2013 г.: 1. Работы по устройству забирки выполняются с нарушением ППР на устройство шпунтового ограждения, доски установлены с перекосом и зазорами. Нарушение ППР 02-ОК-МК-ППР1 п 8.10, 8.11. Согласно ППР 02-ОК-МК-ППР1 п 8.10 доски забирки должны быть расположены горизонтальными рядами, без перекосов и без зазоров между ними.	18.07.13				Устранен о	30.07.13	Валеев Т.В.	Гуркин Е.С.	
30	Предписание № 015 от 18.07.2013 г.: 2. Между забиркой и грунтом имеются пустоты. Нарушение РД 21/12-ОК лист 7. Согласно РД 21/12-ОК лист 7 забирка должна плотно прилегать к грунту, отсутствие плотного прилегания влечет за собой частичное разрушение деревянной забирки и оползание откосов котлована.	18.07.13	ООО «Стройтранс-М»	Небылицын А.А.		Устранен о	18.07.13	Валеев Т.В.	Валеев Т.В.	
31	Предписание № 015 от 18.07.2013 г.: 3. Между шпунтовым ограждением и нагельным укреплением откоса отсутствует стыковка. В результате происходит вымывание грунта из откоса котлована. Необходимо согласовать узел стыковки нагельного крепления и шпунтового ограждения с авторским надзором для предотвращения вымывания грунта откоса котлована.	18.07.13				Устранен о	22.07.13	Валеев Т.В.	Валеев Т.В.	

32	Предписание № 016 от 18.07.2013 г.: 1. Временная электропроводка проложена открытым способом, по земле, вне здания. Нарушение требований п. 2.1.75, п. 2.1.76 ПУЭ-7.	18.07.13				Устранен о	01.08.13	Иншаков И.С.	Гуркин Е.С.	
33	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 1. К проекту производства работ приложен Сертификат компетенции ООО «ПромГрандСтрой», сроком действия до 27.09.2012 г	18.07.13	ЗАО «Ренейсс анс Констрак шн»	Текбаш У.		Не устранен о		Гуркин Е.С.		
34	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 2. К проекту производства работ приложен Сертификат соответствия на услугу по разработке проектов производства работ, сроком действия до 04.02.2013 г	18.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		

35	<p>Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 3. В составе переданной документации отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - календарный план производства работ по объекту; - график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; - график движения рабочих кадров по объекту; - технологические карты на выполнение отдельных видов работ; - мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; - технико-экономические показатели; - схемы строповок грузов, - конструктивные чертежи оснастки и приспособлений; схемы организации безопасного движения автотранспорта. - Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях. <p>Отсутствие вышеуказанных разделов является нарушением требований СП 48.13330.2011, п.5.7.5., а так же Постановления Правительства Москвы №857 от 07.12.2004г.</p>	18.07.13					Не устранен о	Гуркин Е.С.		
36	<p>Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 4. В состав переданной документации не включены работы по устройству пластового дренажа и гидроизоляции, предусмотренные рабочей документацией РД МББ-ФЛ-01/13 КР1</p>	18.07.13	ЗАО «Ренейс анс Констрак шн»	Текбаш У.			Не устранен о	Гуркин Е.С.		
37	<p>Предписание № 017 от 18.07.2013 г.:5. На всех листах Проекта производства работ отсутствуют подписи исполнителей в основной надписи.</p>	18.07.13					Не устранен о	Гуркин Е.С.		

38	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 6. Пояснительная записка. Листы № 1, 2: Листы согласований и ознакомления не заполнены.	18.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
39	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 7. Пояснительная записка. Лист № 3. Ведомость чертежей проекта не заполнена.	18.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
40	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 8. Пояснительная записка. Лист № 4. На листе указаны ссылки на недействующую нормативную документацию (СНиП 12-01-2004, СНиП 2.02.01-93, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.01.03-84).	18.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
41	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 9. Пояснительная записка. Лист № 5. На листе указано, что на погрузо-разгрузочных работах применяется башенный кран Либхерр 132 ЕС Н8 и автомобильный кран КС-55713-1В. Согласно ст.9.5.18 ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных кранов должны выполняться по проекту производства работ кранами (ППРк). В составе переданной документации ППРк отсутствует.	18.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		

42	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 10. Пояснительная записка. Лист №7. На листе указано, что бетонная подготовка выполняется по естественному грунтовому основанию. Нарушение требований РД МББ-ФЛ-01/13 КР1 лист 002. Основанием под бетонную подготовку является пластиковый дренаж из щебня.	18.07.13	ЗАО «Ренейс анс Констрак шн»	Текбаш У.		Устранен о	10.08.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	
43	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 11. Пояснительная записка. Лист №7. На листе указана ссылка на «Технологический регламент на бетонирование фундамента», разработанный ООО «Гипростройкомплекс». В составе переданной документации данный документ отсутствует.	18.07.13				Не устранен о		Гуркин Е.С.		
44	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 12. Пояснительная записка. Лист №16. На листе указана ссылка на схемы контроля качества при выполнении арматурных, опалубочных и бетонных работ, но сами схемы в состав Проекта производства работ не включены.	18.07.13				Устранен о	10.08.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	
45	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 13. Пояснительная записка. Лист №17. На листе указаны ссылки на недействующие нормативные документы (СНиП 3.09-01-85 и СНиП 3.03.01-87).	18.07.13				Устранен о	10.08.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	
46	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 14. Пояснительная записка. Лист №23. На листе указана ссылка на недействующий документ (ППБ 01-03).	18.07.13				Устранен о	10.08.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	

47	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.:15. Пояснительная записка. Лист №32. На листе указаны ссылки на недействующие нормативные документы (СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.02.01-93, СНиП 3.02.01-87, СНиП3.03.01-87, СНиП 3.01.03-84).	18.07.13					Устранен о	10.08.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	
48	Предписание № 017 от 18.07.2013 г.: 16. Стройгенплан. Листы №1-5. В состав проекта производства работ включены листы стройгенплана из ПОС. Стройгенплан на устройство конструкций нулевого цикла отсутствует.	18.07.13					Устранен о	10.08.13	Гуркин Е.С.	Гуркин Е.С.	
49	Предписание № 018 от 23.07.2013 г.: 1. Бытовой городок установлен не в соответствии со стройгенпланом. Нарушение требований ПОС, стройгенплан на основной период лист 1/2.	23.07.13					В работе		Иншаков И.С.		
50	Предписание № 018 от 23.07.2013 г.: 2. Биотуалеты установлены не в соответствии со стройгенпланом. Нарушение требований ПОС стройгенплан на основной период лист 1/2.	23.07.13					В работе		Иншаков И.С.		
51	Предписание № 018 от 23.07.2013 г.: 3. Временный отвал грунта размещен не в соответствии со стройгенпланом. Нарушение требований ПОС стройгенплан на основной период лист 1/2.	23.07.13					Устранен о	28.08.13	Иншаков И.С.	Иншаков И.С.	
52	Предписание № 018 от 23.07.2013 г.: 4. Строительные материалы складированы не в соответствии со стройгенпланом. Нарушение требований ПОС стройгенплан на основной период лист 1/2.	23.07.13					В работе		Иншаков И.С.		

53	Предписание № 018 от 23.07.2013 г.: 5. Контейнеры для мусора установлены не в соответствии со стройгенпланом. Нарушение требований ПОС стройгенплан на основной период лист 1/2.	23.07.13					В работе	Иншаков И.С.		
----	--	----------	--	--	--	--	----------	-----------------	--	--